MAXVIEW Est 1964

MAC Benutzer

Seeker Wireless - Ablauf des Software Updates für MAC Benutzer

Bitte folgen Sie dieser Anleitung um auf die MXL003 Seeker Wireless die Software aufzuspielen.

Schritt 1 - Herunterladen der Datei

1. Sie benötigen einen formatierten USB Memory Stick um die Datei auf den Stick zu kopieren.

2. Stecken Sie den formatierten USB Memory Stick in einen Ihrer freien USB Schnittstellen am MAC Desktop oder Laptop.

3. Die Software
finde Sie auf unserer Webseite
www.maxview.de - Laden Sie die Software auf Ihren MAC herunter wie Schritt 4 - 6 zeigt.

4. Siehe Bild unten

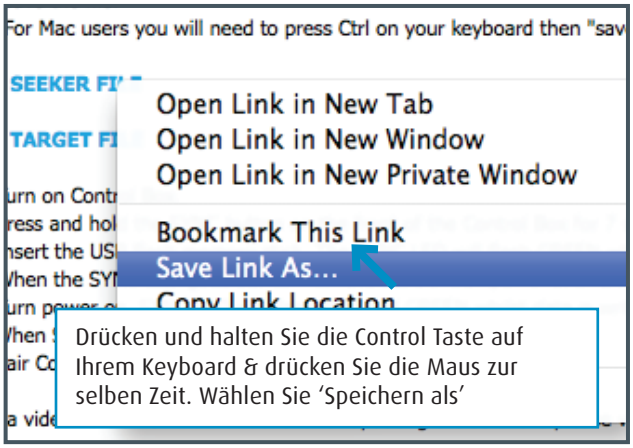

5. Ziehen Sie die Datei auf das USB Stick Icon auf Ihrem Desktop.

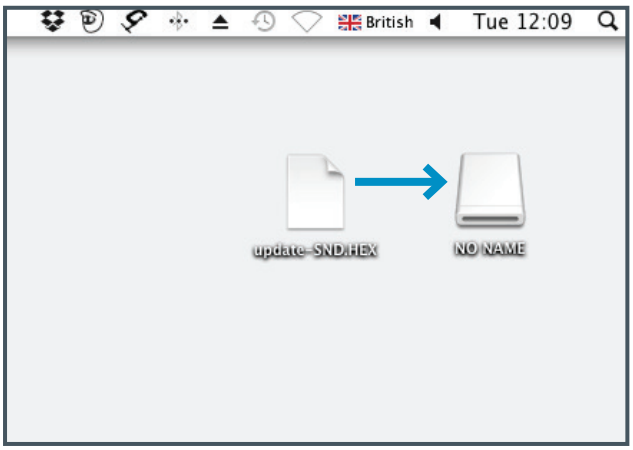

6. Die Software Datei sollte sich nun auf dem USB Stick befinden. Jetzt können Sie den USB stick sicher auswerfen und aus der USB Schnittstelle ziehen.

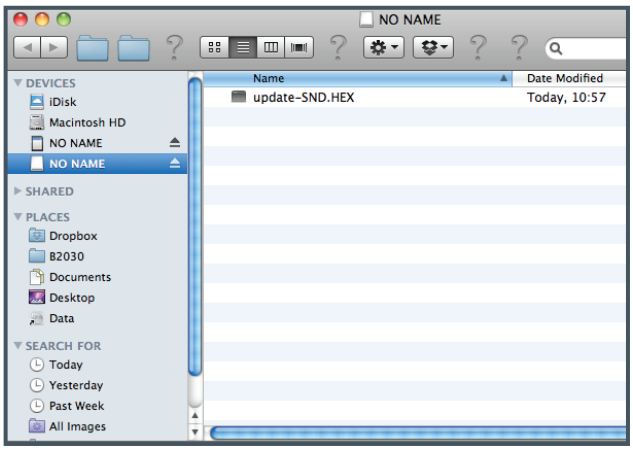

MAXVIEW Est 1964

Schritt 2 - Aufspielen der Software auf das Steuergerät

1. Schalten Sie die Control Box ein.

2. Drücken und halten Sie den Sync Knopf vorne am Steuergerät für 7 Sek. gedrückt bis die Sync/Update LED rot leuchtet.

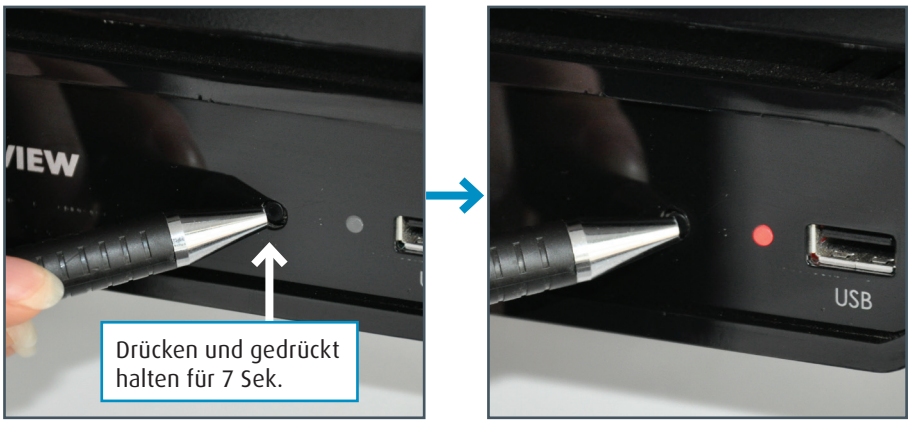

3. Stecken Sie den USB Stick in die USB-Schnittstelle am Steuergerät. Die Sync LED blinkt nun grün wären die Daten auf das Steuergerät übertragen werden.

4. Wenn die Sync LED aufhört zu blinken, schalten Sie das Steuergerät aus und ziehen den USB Stick aus der USB Schnittstelle

MAXVIEW Est 1964

5. Schalten Sie das Steuergerät an, Update LED blinkt immer abwechselt rot und grün wären die Daten auf den Speicher des Steuergeräts aufgespielt werden.

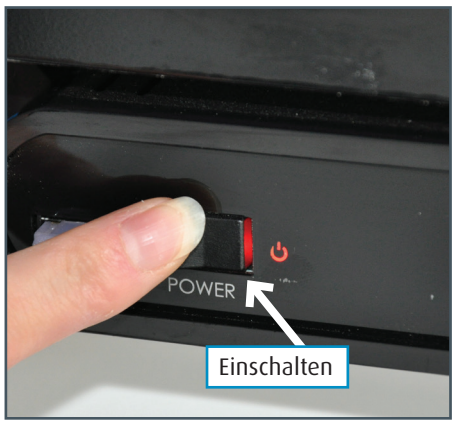

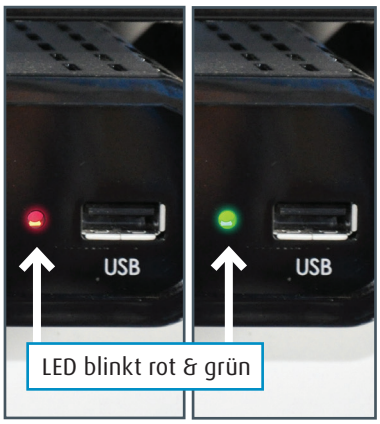

6. Wenn die Sync LED aus geht ist das Update komplett.

Sie können nun Ihr Seeker System wieder verwenden.

Schritt 3 - Synchronisieren des Steuergeräts mit der Fernbedienung

1. Wenn die Fernbedienung 'RF ERROR' anzeigt müssen Sie die Fernbedienung mit dem Steuergerät koppeln.

2. Drücken Sie hierzu die Sync LED vorne am Steuergerät für 1 Sek., dann leuchtet die LED grün auf.

3. Um das Steuergerät nun zu koppeln drücken Sie einen Knopf auf der Fernbedienung.

Ihr Steuergerät und die Fernbedienung sind nun gekoppelt. Sie können nun Ihr Seeker Wireless System benutzen.

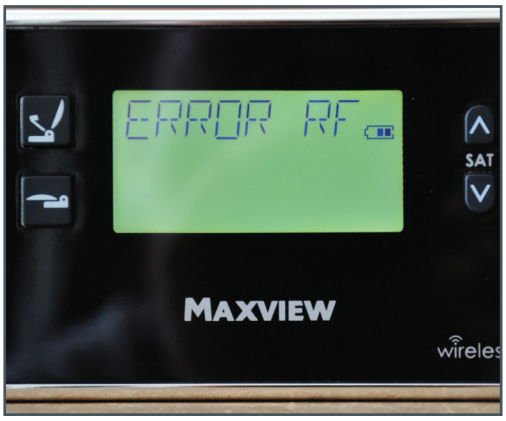

Fehlerbehebung wie folgt →

MAXVIEW Est 1964

Fehlerbehebung

USB Stick formatieren

1. Wenn Sie den USB Stick an Ihrer USB Schnittstelle am MAC angeschlossen haben, müssen Sie den USB Stick anklicken, Sie finden Ihren USB Stick im Finder der sich auf Ihrem Desktop befindet.

In Programme, scrollen Sie runter zum Dienstprogramm Ordner und öffnen Sie Festplattendienstprogramme. Alternativ können Sie über die eingebaute Suchfunktion bei OS X nach dem Ordner suchen.

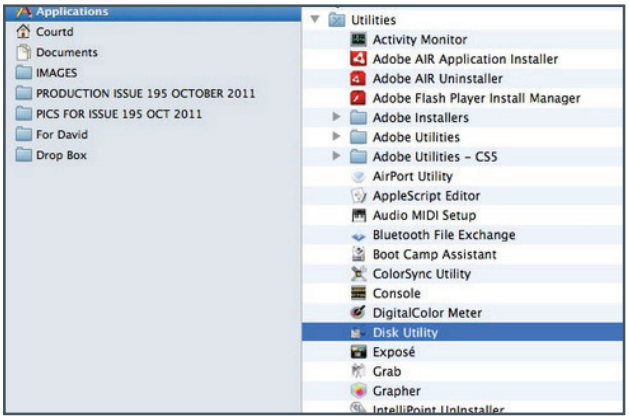

2. In dem Festplattendienstprogramm müssen Sie den angeschlossenen USB Stick auf der linken Seite des Fensters auswählen.

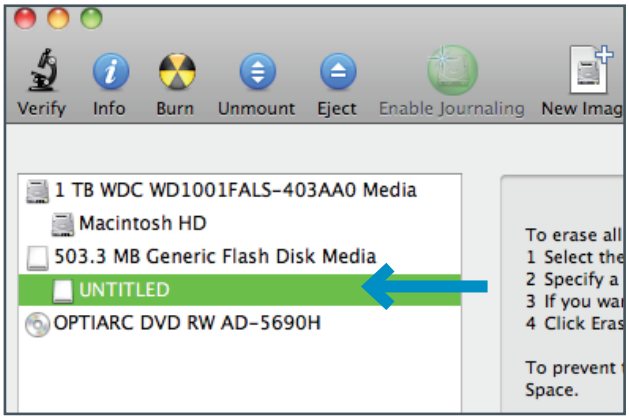

3. Wenn Sie das gemacht haben, wählen Sie den Button Löschen aus (oben in dem Fenster).

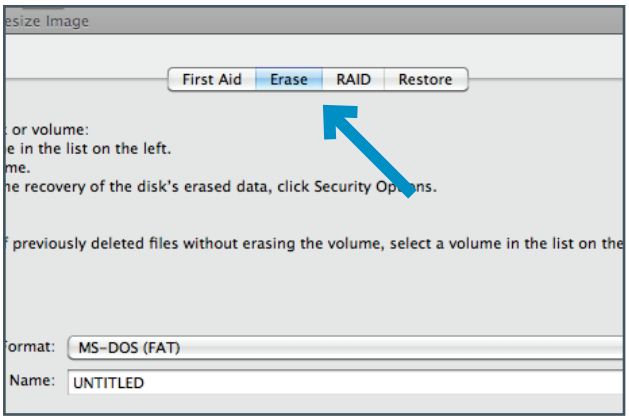

4. Wenn Sie auf den Lösch-Button gedrückt haben, müssen Sie sicher gehen, dass im Format Fenster MS-Dok (Fat) steht..

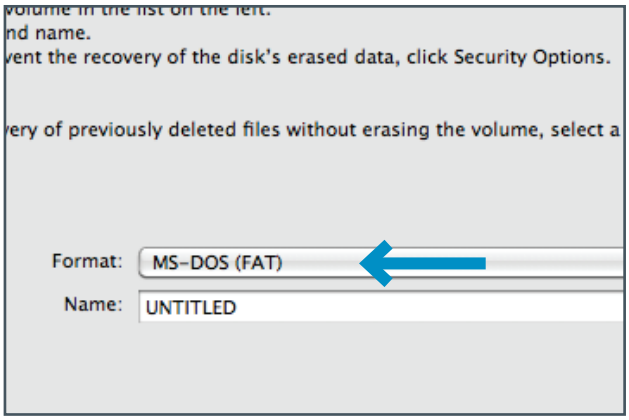
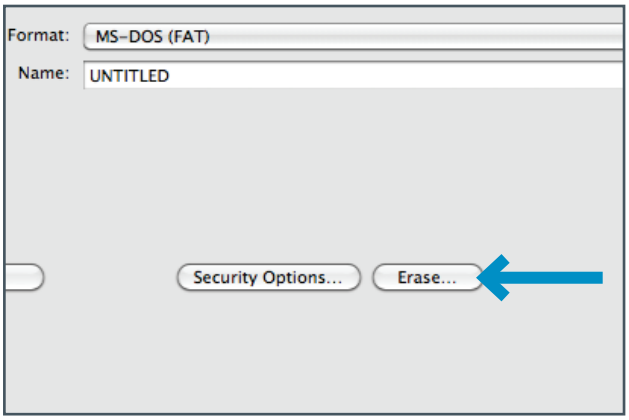
5. Als letztes drücken Sie den Lösch-Button, nun ist der USB Stick formatiert - wenn Sie jetzt zurück gehen haben Sie die volle Kapazität Ihres USB Sticks zur Verfügung.